UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Ingegneria – sede di Vicenza A.A. 2007/08

Corso di Disegno Tecnico Industriale

per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Meccanica e in Ingegneria Meccatronica

GPS - Stato della Superficie: Definizioni e indicazioni sui disegni

Docente: Gianmaria Concheri E-mail:gianmaria.concheri@unipd.it

Tel. 049 8276739



A.A. 2007/08


CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE



Matrice generale GPS

Num	ero dell'anello della catena	1	2	3	4	5	6
	tteristica dell'elemento netrico	Indicazioni nella documentazione dei prodotti - Codifica	Definizione delle tolleranze - definizione teorica e valori	Definizione degli elementi geometrici reali (effettivi) - caratteristiche o parametri	Stima delle deviazioni del pezzo - Confronto con i limiti di tolleranza	Requisiti degli strumenti per misurazione	Requisiti di taratura
1	Dimensione	Codifica	teorica e valori	о раганіси і	ui toncianza	misurazione	
2	Distanza						
3	Raggio						
4	Angolo						
5	Forma di una linea indipendente da un riferimento						
6	Forma di una linea dipendente da un riferimento						
7	Forma di una superficie indipendente da un riferimento						
8	Forma di una superficie dipendente da un riferimento						
9	Orientamento						
10	Posizionamento						
11	Oscillazione circolare						
12	Oscillazione totale						
13	Riferimenti						
14	Profilo di rugosità						
15	Profilo di ondulazione						
16	Profilo primario						
17	Difetti della superficie						
18	Bordi						

A.A. 2007/08

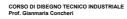

Nome relative allo stato della superficie

Indicazioni na documentazioni prodotti – Cod	e dei tolleran	nizione delle eler ze - Definizione re	nanti gaomatrici	Stima delle deviazioni del pezzo - Confronto con i limiti di tolleranza	Pagniciti deg	r Kequisiti di
Numero dell'anello della catena	1	2	3	4	5	6
Profilo di rugosità	ISO 1302:2002	ISO 4287:1997 ISO 13565-1:1996 ISO 13565-2:1996 ISO 13565-3:1996 ISO 11562:1996	ISO 4288:1996 ISO 13565-1:1996 ISO 11562:1996	·	ISO 3274:1996	ISO 5436-1:2000 ISO 5436-2:2000 ISO 12179:2000
Profilo di ondulazione	ISO 1302:2002	ISO 4287:1997 ISO 11562:1996	ISO 11562:1996		ISO 3274:1996	ISO 5436-1:2000 ISO 5436-2:2000 ISO 12179:2000
Profilo primario	ISO 1302:2002	ISO 4287:1997 ISO 13565-3:1996 ISO 11562:1996	ISO 4288:1996	ISO 4288:1996	ISO 3274:1996	ISO 5436-1:2000 ISO 5436-2:2000 ISO 12179:2000
Imperfezioni superficiali	ISO 8785:1998	ISO 8785:1998				

ISO 12085:1996 ha influenza sulle maglie 2, 3 e 4 delle catene di norme sul profilo di rugosità e sul profilo di ondulazione

A.A. 2007/08




CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri




Struttura degli strati superficiali

- Uno strato di ossido, che tutti i metalli possiedono e che si sviluppa per parecchi nanometri;
- uno strato topografico, composto da picchi e valli che costituiscono la stato della superficie. Questo è il risultato del processo di taglio del metallo e viene prodotto durante il passaggio dell'utensile;
- uno strato di deformazione plastica prodotto durante la lavorazione alla macchina utensile a causa delle forze in gioco;
- uno strato in cui si manifesta una deformazione della composizione metallurgica dell'acciaio a causa dello sviluppo di alte temperature durante il processo di taglio;
- il materiale grezzo.

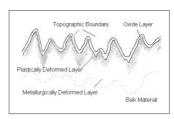

Struttura degli strati superficiali

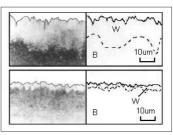

Superficie della sezione trasversale di un componente rettificato in acciaio




Errori micro-geometrici

Gli errori microgeometrici, costituiscono lo Stato della Superficie:

l'ondulazione e la rugosità.

La rugosità ha notevole influenza su:

- 1. durata
- 2. resistenza a fatica
- 3. resistenza alla corrosione
- 4. lubrificazione
- 5. ...etc...

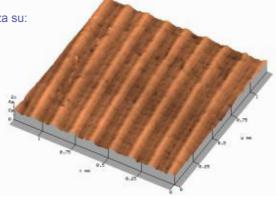

La valutazione di questi difetti (microfessure, striature, solchi derivanti dalle lavorazioni, etc.) si effettua mediante misure che consentono una loro definizione in termini quantitativi.



A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE



Tolleranze dimensionali e stato delle superfici

		SUPERFICIE CI	LINDRICHE CON D	IAMETRO IN mm			
Tolleranza fondamentale	fino a 3	oltre 3 fino a 18	oltre 18 fino a 80	oltre 80 fino a 250	oltre 250	Superficie piane	
ISO	Rugosità <i>R</i> a max. µm						
IT 6	0,2	0,32	0,5	0,8	1,25	1,25	
IT 7	0,32	0,5	0,8	1,25	2	2	
IT 8	0,5	0,8	1,25	2	3,2	3,2	
IT 9	0,8	1,25	2	3,2	5	5	
IT 10	1,25	2	3,2	5	8	8	
IT 11	2	3,2	5	8	12,5	12,5	
IT 12	3,2	5	8	12,5	20	20	
IT 13	5	8	12,5	20	32	32	
IT 14	8	12,5	20	32	50	50	

Applicazioni funzionali e stato delle superfici

	Cuscinetti	Usura	Attrito	Guide	Adesione	Formatura	Contatti elettrici e termici	Resistenza giunti	Sforzo e frattura	Monitorare processo	Anelli	Verniciatura e placcatura	Riflessività	Scorticatura per usura	Rottura per fatica	lgiene	Industria Iamiere	Superfici altamente stressate	Processi ad operazioni multiple
Ra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
R∆q	0	•	•	0	0	0	•	0	0		•	0	•	•	O	0			
RSm	0	•	•	•	0	•	•	0			0	•	0	0			•		
Rku	0	•	•	•	0	0	O	0	0		0	0	0	0	0	0			
Rsk	0	•	•	•	0	0	O	0	O		0	O	O	0	O	0			
Rz		•	0	0	0	O	O	0	0	0									
Rmr(c)	O	0								•								•	
Rq										•									
Rδc																			•
Rv	O																		
Rc	O																		
Rt										0									
Rp	0																		
Rmr																			

LEGENDA: ●= LEGAME FORTE, ●= LEGAME MEDIO, O= LEGAME DEBOLE



CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE





Lavorazioni meccaniche e stato delle superfici

A.A. 2007/08

Rugosità superficiale e tolleranze dimensionali tipiche per varie tipologie di processi di lavorazione

Fonte:
Machining Data
Handbook, 3rd
ed. Used by
permission of
Metcut
Research
Associates, Inc.

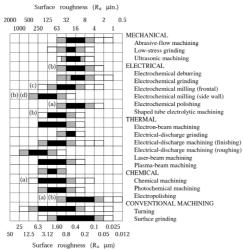

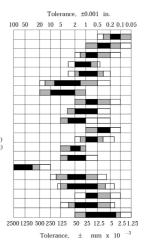

Notes: (a) Depends on state of starting surface.
(b) Titanium alloys are generally rougher than nickel alloys.
(c) High current density areas.
(d) Low current density areas.


Average application (normally anticipated values)

Less frequent application (unusual or precision conditions)


Rare (special operating conditions)




Stato delle superfici: "impronta" del processo di lavorazione

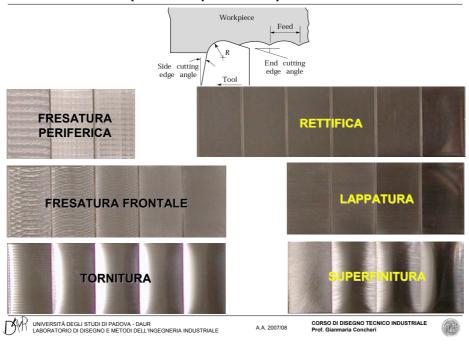

Errori macro- e micro-geometrici

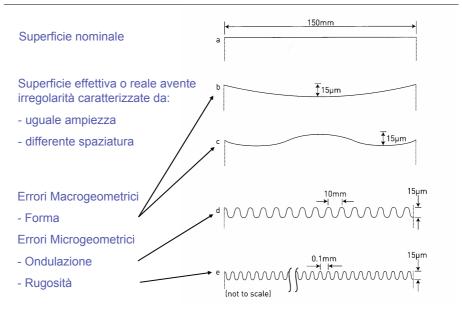


Errori macro- e micro-geometrici

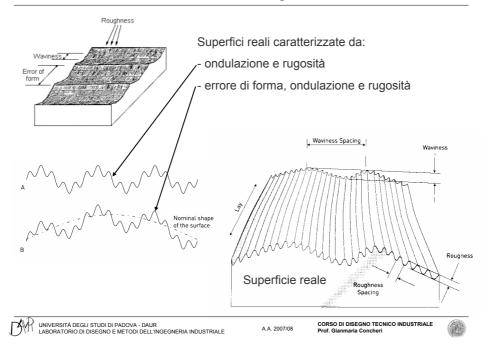

Definizioni


Definizioni:

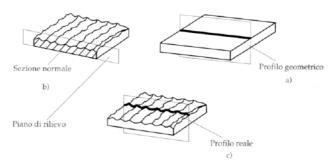

- ∠ superficie reale: superficie che delimita il corpo e lo separa dall'ambiente
 circostante.
- z superficie nominale: superficie ideale la cui forma è definita dal disegno.
- *z piano di rilievo*: piano ortogonale alla superficie nominale con il quale si seziona idealmente la superficie stessa.



DEFINIZIONI

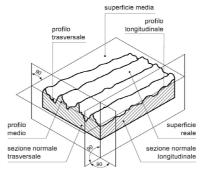

- *∡ direzione delle irregolarità*: direzione prevalente dell'andamento delle irregolarità.
- ∠ profilo reale: curva risultante dall'intersezione della superficie reale con il piano di rilievo.
- $ot\!\!$ profilo nominale: curva risultante dall'intersezione della superficie nominale con il piano di rilievo.
- *⊭ profilo misurato*: approssimazione del profilo reale rilevato con opportuni strumenti di misura



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08


CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



MISURAZIONE: Acquisizione





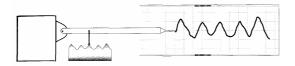








A.A. 2007/08

Stato della superficie

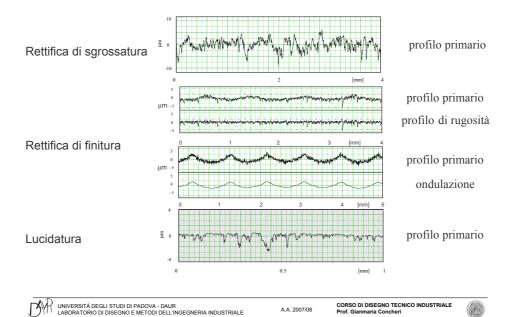

% 100 85% Profilo di **Profilo Forma** rugosità ondulazione 50 0 λc λf lunghezza λs d'onda 0,8 mm 8,0 mm 2,5 μm 0.05 mm

Stato superficiale e lunghezza d'onda

Definizioni

Profilo primario: profilo misurato ottenuto applicando il filtro λ s a meno del

profilo nominale


Profilo di rugosità: profilo derivato dal profilo primario mediante la sottrazione

delle componenti a lunghezza d'onda maggiori di λc

Profilo di ondulazione: profilo derivato dal profilo primario mediante la sottrazione

delle componenti a lunghezza d'onda minori di λc e

maggiori di λf

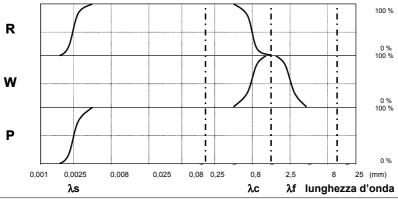




A.A. 2007/08 CORSO DI Prof. Giann

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Definizioni

Z Sul profilo misurato viene tracciata la *linea media*: linea di riferimento, avente la forma del profilo nominale, tale che, all'interno della lunghezza di base, la somma dei quadrati degli scostamenti a partire da questa linea sia minima.

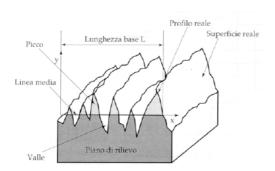

∠ linea centrale: linea avente la forma del profilo nominale, tale da rendere uguali la somma delle aree delle valli e quelle dei picchi. È praticamente corrispondente alla linea media.

Lunghezza di valutazione, In: lunghezza utilizzata per valutare il profilo esaminato **Lunghezza di base, Ip, Ir, Iw**: lunghezza utilizzata per identificare le irregolarità che caratterizzano il profilo da valutare ($Ir=\lambda c$, $Iw=\lambda f$, Ip=In)



Definizioni

Parametro P: paramero calcolato dal profilo primario


Parametro R: parametro calcolato dal profilo di rugosità

Parametro W: parametro calcolato dal profilo di ondulazione


Picco del profilo: porzione del profilo al di sopra della linea media

Valle del profilo: porzione del profilo al di sotto della linea media

Elemento del profilo: picco ed adiacente valle del profilo

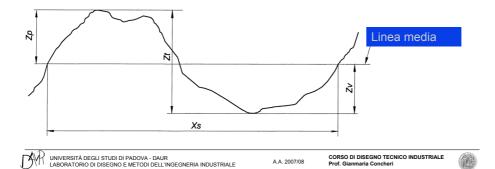


Definizioni

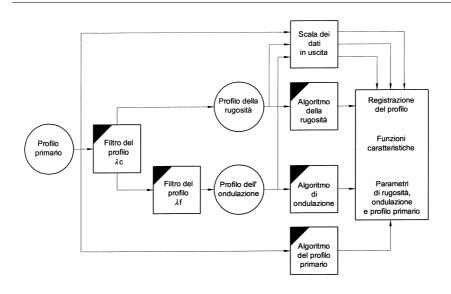


Massima altezza di picco del profilo

$$Rp = \max(Zpi)$$

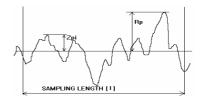

Massima altezza di valle del profilo

$$Rv = \max(Zvi)$$

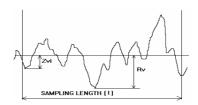



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08


CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Parametri


Altezza massima del profilo

Rz

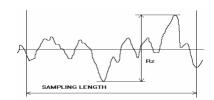


Altezza totale del profilo

Rt

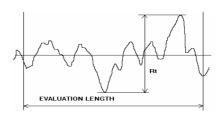

Scostamento medio aritmetico del profilo valutato

$$Ra = \frac{1}{l} \int_{0}^{l} |Z(x)| dx$$

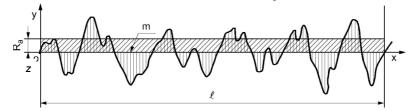

Scostamento medio quadratico del profilo valutato

$$Rq = \sqrt{\frac{1}{l} \int_{0}^{l} Z^{2}(x) dx}$$



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE




Parametri


Asimmetria del profilo valutato

$$Rsk = \frac{1}{Rq^3} \frac{1}{l} \int_0^l Z(x)^3 dx$$

Fattori di appiattimento del profilo valutato (kurtosi)

$$Rku = \frac{1}{Rq^4} \frac{1}{l} \int_0^l Z(x)^4 dx$$

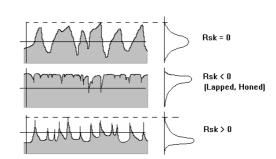


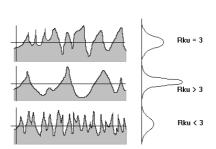

Parametri

Larghezza media degli elementi del profilo

$$RSm = \frac{1}{m} \sum Xsi$$

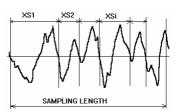



Pendenza quadratica media del profilo valutato

$$R\Delta q = \sqrt{\frac{1}{l} \int_{0}^{l} \left(\frac{dZ(x)}{dx}\right)^{2} (x) dx}$$

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE



Parametri


Curva della distribuzione di ampiezza: funzione che rappresenta la distribuzione delle ordinate all'interno della lunghezza di valutazione (legata ai parametri Rq, Ra, Rsk, Rku

- Linea media
- 2 Lunghezza di valutazione
- Distribuzione di ampiezza





Parametri

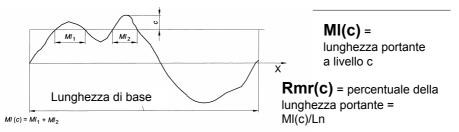

Curva della percentuale della lunghezza portante del profilo (Curva di Abbott Firestone): rappresenta la percentuale della lunghezza portante del profilo in funzione del livello

Lunghezza di valutazione

Curva di Abbott Firestone): rappresenta la percentuale della lunghezza portante del profilo

Lunghezza di valutazione

Description of the profilo (Curva di Abbott Firestone): rappresenta la percentuale della lunghezza portante del profilo

Lunghezza di valutazione


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR
LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08 CORSO D

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE



Parametri

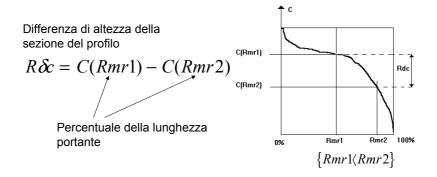

(per i parametri Rpk, Rk, Rsk si veda ISO 13565; per i parametri del morivo si veda ISO 12085:1996)

Parametri

FAMIGLIA	NOVE		SIMBOLO	
FAMIGLIA	NOME	PRIMARIO	ONDULAZIONE	RUGOSITA'
	Massima altezza di picco del profilo	Pp	Wp	Rp
	Massima profondità di valle del profilo	Pv	Wv	Rv
AMPIEZZA (picchi e valli)	Massima altezza del profilo	Pz	Wz	Rz
(4.22)	Altezza media degli elementi del profilo	Pc	Wc	Rc
	Altezza totale del profilo	Pt	Wt	Rt
	Scostamento medio aritmetico del profilo	Pa	Wa	Ra
AMPIEZZA (media ordinate)	Scostamento quadratico medio del profilo	Pq	Wq	Rq
()	Assimetria (Skewness)	Psk	Wsk	Rsk
	Appiattimento (Kurtosis)	Pku	Wku	Rku
LUNGHEZZA D'ONDA	Larghezza media degli elementi del profilo	PSm	WSm	RSm
IBRIDI	Pendenza quadratica media del profilo	P∆q	W∆q	R∆q
	Percentuale della lunghezza portante	Pmr(c)	Wmr(c)	Rmr(c)
RELATIVI A	Differenza di altezza della sezione	Рδс	Wδc	Rδc
CURVE	Percentuale della lunghezza portante relativa	Pmr	Wmr	Rmr



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Confronto norme

Punto della	Parametro dell'edizione 1997	Edizione	Edizione 1997	Determ	inata su
edizione 1997		1984	1997	Lunghezza di valutazione /n	Lunghezza di base ¹⁾
4.1.1	Altezza massima del picco del profilo	$R_{\!p}$	Rp 2)		Х
4.1.2	Profondità massima della valle del profilo	$R_{\rm m}$	Rv 2)		Х
4.1.3	Altezza massima del profilo	R _y	Rz 2)		Х
4.1.4	Altezza media degli elementi del profilo	R _c	Rc ²⁾		Х
4.1.5	Altezza totale del profilo	-	Rt 2)	Х	
4.2.1	Scostamento medio aritmetico del profilo valutato	R _a	Ra ²⁾		Х
4.2.2	Scostamento medio quadratico del profilo valutato	R_{q}	Rq 2)		Х
4.2.3	Asimmetria del profilo valutato	Sk	Rsk 2)		Х
4.2.4	Fattori di appiattimento del profilo valutato, Kurtosi del profilo	-	Rku ²⁾		Х
4.3.1	Larghezza media degli elementi del profilo	\mathcal{S}_{m}	RSm ²⁾		Х
4.4.1	Pendenza quadratica media del profilo valutato	Δ_{q}	<i>R</i> ∆ <i>q</i> ²⁾		Х
4.5.1	Percentuale della lunghezza portante		Rmr(c) ²⁾	Х	
4.5.3	Differenza di altezza della sezione del profilo	-	Rδc ²⁾	Х	
4.5.4	Percentuale della lunghezza portante relativa	4	Rmr 2)	Х	
	Altezza sui 10 punti (soppresso come parametro ISO)	R _z	-		

¹⁾ 2)

La lunghezza di base è //. //we /p/rispettivamente per i parametri /P. //w e /P. /p/e ùguale a //n.
I parametri che sono definiti per i tre profilic primario, profilo di ondulazione e profilo di rugosità. Nel prospetto sono indicati solo i parametri per la rugosità. A titolo di esempio, i tre parametri sono simboleggiati rispettivamente /Pa (profilo primario), ///a (profilo di ondulazione) e /Pa (profilo di rugosità).



Segni grafici:

segno grafico di base:



segno grafico completo:



indicazione per tutte le superfici del pezzo (anteriore e posteriore escluse):



con asportazione di materiale:

senza asportazione di materiale:



segno grafico ampliato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Indicazioni dello Stato delle Superfici (UNI ISO 1302:2004)

Indicazioni complementari:

UNI ISO 1302:1999

UNI ISO 1302:2004





Posizione **a**: parametro stato della superficie, valore limite numerico, banda di trasmissione/lunghezza di base.

Posizione **b**: secondo requisito specificato come per la posizione a. Eventualmente il terzo requisito viene posto al di sotto di b.

Posizione c: metodo di fabbricazione, trattamenti, rivestimenti, etc.

Posizione d: disposizione ed orientamento della superficie.

Posizione **e**: sovrametallo.

Indicazione

Informazioni essenziali per l'interpretazione del requisito

- Quale dei tre profili, P, W o R, è indicato.
- Quali caratteristiche del profilo sono indicate.
- Quante lunghezze di base costituiscono la valutazione.
- Come deve essere interpretato il limite di specifica.

Indicazione delle lunghezze di base

Per i profili R: il numero normalizzato di lunghezze di base è pari a 5; diversamente se il numero utilizzato è ad esempio pari a 3 si deve indicare Ra3, Rp3, RSm3, ecc. Per i W: il numero di lunghezze di base deve sempre essere indicato non esistendo valori predefiniti.

Per i P: la lunghezza di base è equivalente alla lunghezza dell'elemento e quella di valutazione è uguale alla lunghezza dell'elemento in corso di misurazione.

Per i parametri del motivo (ISO 12085) si vedano le norme dedicate.



A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Indicazione

Indicazione della banda di trasmissione [mm]

Indicazione del solo filtro a onde corte:

0,008-/Rz 3,0

Indicazione del solo filtro a onde lunghe:


-0,25/Rz 3,0

Indicazione della banda di trasmissione:

0,0025-0,8/Rz 3,0

Per i parametri W si può inoltre:

Lc-n × Lc. Es.: Lc-12 × Lc/Wz 125

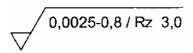





Indicazione

La regola generale fondamentale per la verifica di conformità: regola del 16%.

⇒ nel caso in cui non più del 16% dei valori misurati sia superiore al valore limite superiore di tolleranza indicato, la superficie deve essere considerata conforme e accettabile. Analogamente vale per il valore limite inferiore, se definito.

Indicazione dei limiti di tolleranza

La regola del "16%" è la regola predefinita e non richiede indicazioni specifiche.

Es.

Per applicare la "regola del valore massimo" è necessario aggiungere "max" alla designazione del parametro. Quest'ultima non si applica ai parametri del motivo (ISO 12085).

Es.: Ramax 0,7; Rz1max 3,3





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Indicazione

Indicazione di tolleranza unilaterale o bilaterale


I casi indicati sino ad ora si riferiscono al limite di tolleranza superiore unilaterale. Se si richiede il limite inferiore si deve indicare "L".

Es.: L Ra 0,32

Indicazione di tolleranza unilaterale o bilaterale


Il caso bilaterale richiede di indicare "U" davanti al limite di tolleranza superiore unilaterale e "L" davanti al limite inferiore quando altrimenti interpretabile.

Es.:

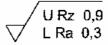


Indicazione del procedimento di fabbricazione o informazioni correlate:

-Lavorazione e rugosità della superficie risultante:

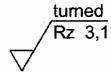

-Rivestimento e rugosità:

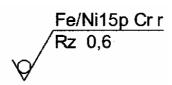

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DAUR LABORATORIO DI DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE


A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)

Andamento delle irregolarità delle superfici

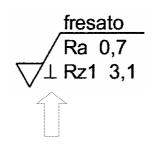

Segno grafico	Interpretazione ed esempio							
=	Soichi paralleli al piano di prolezione della vista sulla quale è posto il segno grafico	Direzione dei solchi						
Τ	Soichi perpendicolari al piano di proiezione della vista sulla quale è posto il segno grafico	Direzione dei solchi						
х	Soichi incrociati secondo due direzioni oblique in relazione al pano di proezione della vista sulla quale è posto il segno grafico	Direzione dei solchi						
М	Soich mutidirezionali							
С	Solohi approssimativamente circolari in relazione al centro della superficie sulla quale è posto il segno grafico.							

Andamento delle irregolarità delle superfici






CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE




Indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)

A.A. 2007/08

Riassunto degli elementi di controllo nell'indicazionedei requisiti dello stato della superficie nei disegni industriali di progettazione:

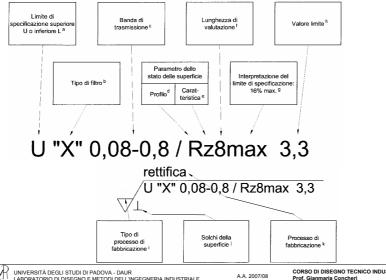


Indicazione di sovrametallo minimo

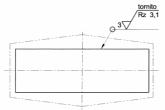


ESEMPI DI INDICAZIONE

Gli esempi sono conformi alla norma 1302:2004

Orientamento e disposizione della indicazione

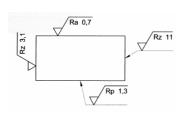

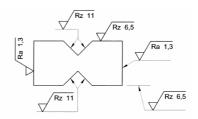




A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Esempi di indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)

Indicazione mediante linee di richiamo

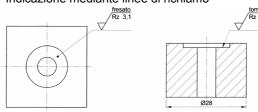



ESEMPI DI INDICAZIONE

Gli esempi sono conformi alla norma 1302:2004


Altre modalità di indicazione



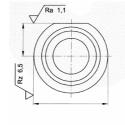

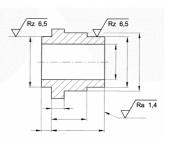


Indicazione generale per la maggioranza delle superfici del disegno

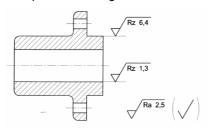


ESEMPI DI INDICAZIONE

Gli esempi sono conformi alla norma 1302:2004

Altre modalità di indicazione

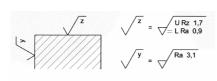

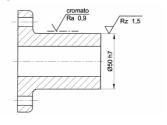



A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Esempi di indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:1999)


Orientamento della indicazione




ESEMPI DI INDICAZIONE

Attenzione: gli esempi riportati sono riferiti alla norma 1302:1999 che differisce dalla versione del 2004 per la posizione dell'indicazione di Ra

Indicazione per le superfici del profilo del pezzo

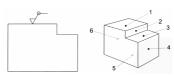

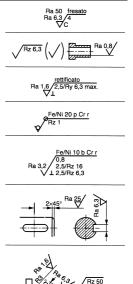









Posizione sui disegni:

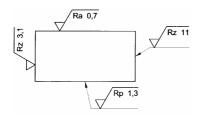

Il segno grafico, assieme alle informazioni complementari, deve essere orientato in modo che siano leggibili dal basso o dal lato destro del disegno (vedi ISO 129-1).

- Sul contorno o sulla linea di riferimento e sulla linea di richiamo:

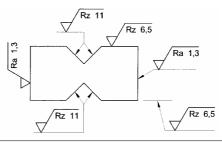




A.A. 2007/08 CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE
Prof. Gianmaria Concheri




Indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)


Posizione sui disegni:

- Uso alternativo delle linee di riferimento e delle linee di richiamo:

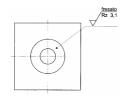

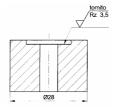


- Sulla linea di misura in connessione con la caratteristica dimensionale:

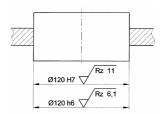




Posizione sui disegni:

- Sul riquadro di tolleranza per le tolleranze geometriche:

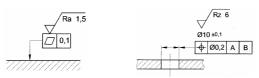

- Sulle superfici cilindriche e prismatiche:

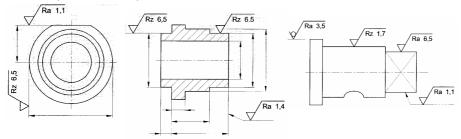



A.A. 2007/08


CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)


Indicazioni a disegno semplificate:

- Maggioranza delle superfici aventi lo stesso requisito dello stato della superficie:

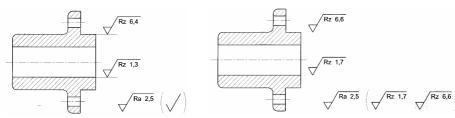

-Requisiti comuni su più superfici:

mediante segno grafico con lettere

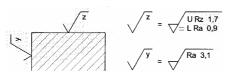


mediante il solo segno grafico

$$= \sqrt{\frac{\text{Ra } 3,1}{\text{Ra } 3,1}}$$

$$= \sqrt{\frac{\text{Ra } 3,1}{\text{Ra } 3,1}}$$

Indicazione di due o più metodi di fabbricazione:

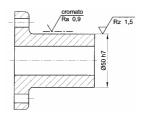

Requisiti dello stato delle superfici per "tutte le superfici di contorno di un profilo del pezzo in lavorazione" (superfici concatenate dal profilo

rappresentato):




A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)


Esempi:

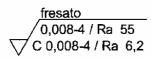

Rugosità della superficie:

- specificazione bilaterale;
- limite di specificazione superiore Ra = 55 μ m;
- limite di specificazione inferiore Ra = 6,2 μ m;
- entrambi "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- entrambi banda di trasmissione 0,008-4 mm;
- lunghezza di valutazione predefinita ($5 \times 4 \text{ mm} = 20 \text{ mm}$) (ISO 4288);
- solchi della superficie approssimativamente circolare attorno al centro;
- processo di fabbricazione, fresata.

Nota U ed L non sono indicate perché non vi è dubbio.

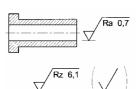

Rugosità della superficie di tutte le superfici eccetto una:


- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale;
- *Rz* = 6,1 µm;
- "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 × λc) (ISO 4288);
- solchi della superficie, nessun requisito;
- il processo di fabbricazione deve rimuovere materiale.

La superficie con un requisito differente ha una rugosità:

- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale;
- Ra = 0,7 μm;
- "regola del 16%", predefinita;
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 × λc) (ISO 4288);
- solchi della superficie, nessun requisito;
- il procedimento di fabbricazione deve rimuovere materiale.




Esempi:

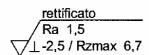

Rugosità della superficie:

- due limiti di specificazione superiori/unilaterali:
- 1) $Ra = 1.5 \mu m$;
- 2) "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- 3) banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- 4) lunghezza di valutazione predefinita (5 \times λ c) (ISO 4288);
- 5) $Rz \max = 6.7 \mu m$;
- 6) regola max;
- 7) banda di trasmissione 2,5 mm (ISO 3274);
- 8) lunghezza di valutazione predefinita (5 × 2,5 mm);
- solchi della superficie approssimativamente perpendicolare al piano di proiezione;
- processo di fabbricazione, rettifica.

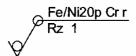

Rugosità della superficie:

- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale;
- *Rz*=1 μm;
- "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 \times λ c) (ISO 4288);
- solchi della superficie, nessun requisito;
- trattamento della superficie: rivestimento di nichel/cromo;
- il requisito della superficie è valido per tutte le superfici rappresentate dal contorno chiuso.




A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE



Indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)


Esempi:

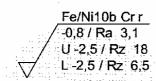

Rugosità della superficie:

- una specificazione superiore unilaterale e una bilaterale:
 - 1) unilaterale $Ra = 3.1 \mu m$;
- 1) bilaterale Rz:
 - 2) "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- 2) limite di specificazione superiore $Rz = 18 \mu m$;
- 3) banda di trasmissione 0,8 mm (λs in conformità alla ISO 3274);
- 3) limite di specificazione inferiore $Rz = 6.5 \mu m$;
- 4) lunghezza di valutazione $5 \times 0.8 = 4 \text{ mm (1SO 4288)};$
- 4) entrambi: banda di trasmissione - 2,5 mm (λs in conformità
- alla ISO 3274); 5) entrambi: lunghezza di valutazione
- $5 \times 2.5 = 12.5$ mm;
- (i segni U ed L possono essere indicati anche se non esiste
- trattamento della superficie: rivestimento di nichel/cromo.

Esempi:

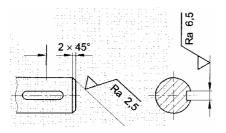

L'indicazione dello stato della superficie e la quotatura possono essere combinate usando la stessa linea di misura.

Rugosità della superficie: sulle superfici laterali della chiavetta;

- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale;
- $Ra = 6.5 \,\mu\text{m}$;
- "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 × λc) (ISO 3274);
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- solchi della superficie, nessun requisito;

- il processo di fabbricazione deve rimuovere materiale.

Rugosità della superficie sullo smusso:

- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale;
- *Ra* = 2,5 μm;
- "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 × λc) (ISO 3274);
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- solchi della superficie, nessun requisito;
- il processo di fabbricazione deve rimuovere materiale.




A.A. 2007/08

CORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Prof. Gianmaria Concheri



Indicazioni dello stato delle superfici (UNI ISO 1302:2004)

Esempi:

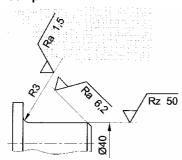

Lo stato della superficie e la quotatura possono essere indicati

- assieme su una linea di misura prolungata, oppure
- separate sulla rispettiva linea di riferimento e sulla linea di misura.


I tre requisiti di rugosità della superficie dell'esempio sono:

- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale;
- rispettivamente: $Ra = 1.5 \mu m$, $Ra = 6.2 \mu m$, $Rz = 50 \mu m$;
- "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 × λc) (ISO 3274);
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- solchi della superficie, nessun requisito;
- il processo di fabbricazione deve rimuovere materiale.





Esempi:

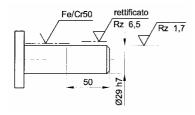

Indicazioni dello stato della superficie, quotatura e trattamento. L'esempio illustra tre successivi processi o fasi di fabbricazione.

Fase 1:

- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale;
- $Rz = 1,7 \mu m$;
- "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 \times λ c) (ISO 3274);
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- solchi della superficie, nessun requisito;
- il processo di fabbricazione deve rimuovere materiale.

Fase 2:

Nessun requisito dello stato della superficie, eccetto:

- rivestimento di cromo.

Fase 3:

- un singolo limite di specificazione superiore/unilaterale, valido solo per i primi 50 mm della superficie del cilindro;
- $R2 = 6.5 \,\mu\text{m}$;
- "regola del 16%", predefinita (ISO 4288);
- lunghezza di valutazione predefinita (5 \times λ c) (ISO 3274);
- banda di trasmissione predefinita (ISO 4288 e ISO 3274);
- solchi della superficie, nessun requisito;
- processo di fabbricazione, rettifica.



